


2.2 Transport pomocí zvedacích popruhů

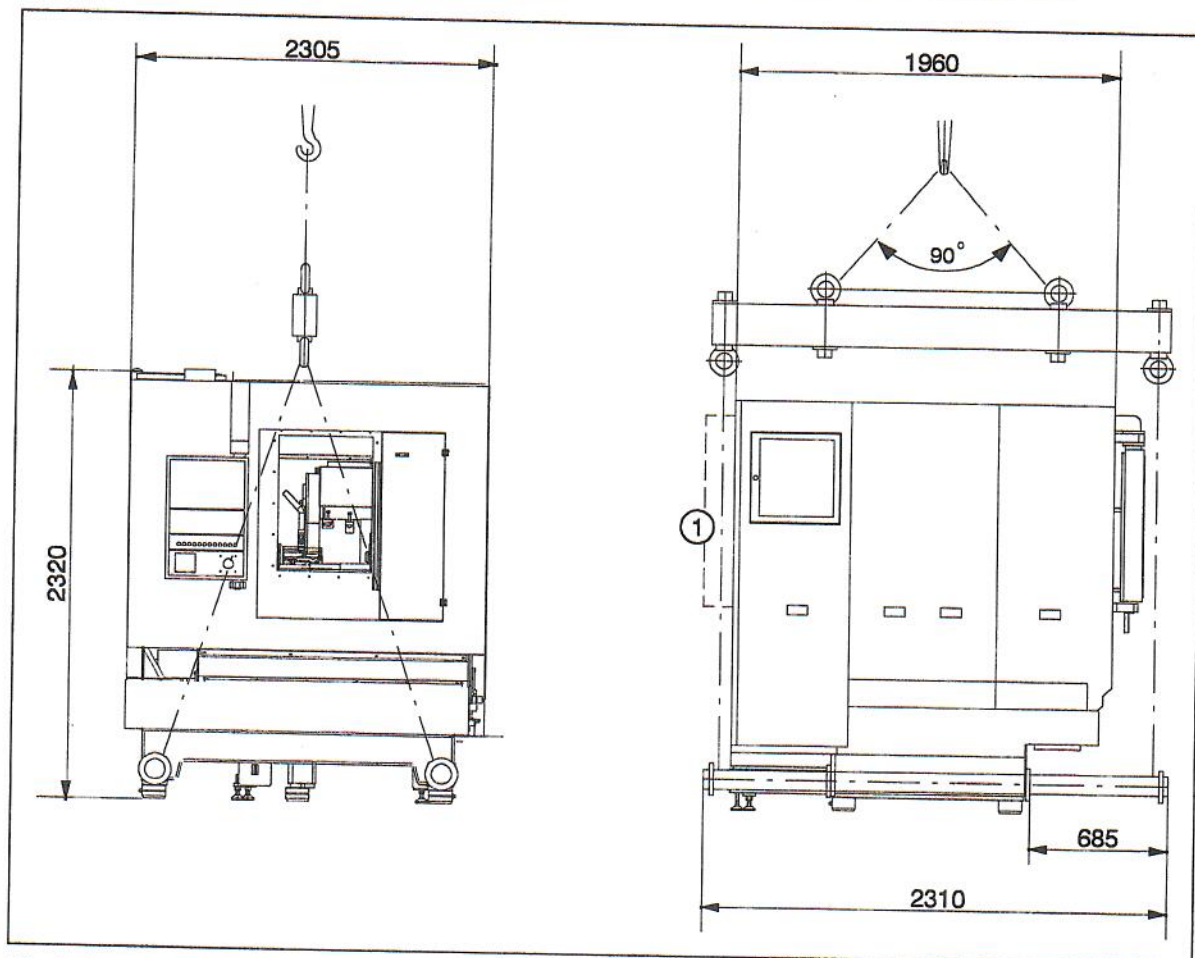

Obrázek 3
Transport pomocí zvedacích popruhů

- ▷ Před transportem stroje najedte axiální saně a radiální saně do příslušných koncových poloh -Z a +X (při dodání firmou Gleason-Pfauter stojí již ve správných polohách).
- ▷ Před upevnění zvedacích popruhů se usí demontovat chladič skříňového rozváděče -1- , aby se zabránilo jeho poškození nosnými popruhy.
- ▷ Následně namontujte zvedací popruhy podle vyobrazení.

Upozornění



Pro transport potřebujete jeřáb, který může zvedat a pohybovat minimálně břemenem o hmotnosti 6 t!

Pokud má být stroj transportován bez seřizovacích klínů, odšroubujte také 4 opěrné patky pod rozváděčem, aby bylo možné stroj krátce odložit na nosnících!